

事 務 連 絡

平成18年2月15日

各 都 道 府 県 消 防 防 災 主 管 課

御中

東京消防庁・指定都市予防主管課

消 防 庁 予 防 課

誘導灯に起因する火災の発生に係る注意喚起について

標記については「誘導灯に起因する火災とその対応について」（平成17年4月28日付け消防予第89号。以下「89号通知」という。）により適切な対応を講じているところですが、平成18年1月24日に北海道札幌市内において、また平成18年1月27日に三重県津市内において下記のとおり東芝ライテック(株)製の薄型誘導灯から火災が発生したとの報告がありました。

89号通知では改修の対象となる型式の誘導灯であっても、電源周波数60Hz地域で使用されるものにあっては対象外としていたところですが、今回、60Hz地域である三重県津市で火災が発生し、原因を調査した結果、同様の原因で火災が発生した可能性があることとされたことから、改修の対象地域を60Hz地域にも広げることとしました。

現在、同社により対象製品の把握及び改修作業を継続中ですが、今後も改修の済んでいない同型式の誘導灯については火災が発生する可能性が考えられます。

都道府県消防防災主管課におかれましては、貴都道府県内の各消防本部に対し、立入検査及び消防設備点検結果報告の機会をとらえ、当該誘導灯が設置されている防火対象物に関する情報について可能な範囲で把握するとともに、防火対象物の関係者及び消防設備点検事業者等に対する注意喚起を徹底していただくようお願いします。

なお、引き続き本件に類似する事案を聞知した場合は、速やかに当課あて報告いただくようお願いします。

## 記

### 1 札幌市内の火災の概要

発生日時： 平成18年1月24日 午前10時20分頃

発生場所： 北海道札幌市内 斎場

火災概要： 階段室出入口部分に設置された避難口誘導灯（薄型誘導灯 東芝ライテック(株)製FBK4207-100（1992年製））から出火し、側面樹脂カバーの溶融及び建物天井部分を煙損させたもの。

### 2 津市内の火災の概要

発生日時： 平成18年1月27日 午後6時45分頃

発生場所： 三重県津市内 ショッピングセンター

火災概要： 避難口に設置された避難口誘導灯（薄型誘導灯 東芝ライテック(株)製FBK4207X-100（1996年製））から出火し、側面樹脂カバーの溶融及び周囲の壁面を一部焼損したもの。

### 3 東芝ライテック(株)の対応状況

東芝ライテック(株)は89号通知2（1）、（2）により改修を行っており、本年1月末までに50Hz地域の48%が改修済みとのこと。

なお、同社では平成18年2月15日付けで改修の必要がある誘導灯について報道発表(別紙1)を行っており、近日中には新聞（全国紙）に社告を掲載する予定であるとのこと。

また、今回の火災を受けリーフレット(別紙2)を作成しているので、防火対象物の関係者への指導等に活用される場合は下記連絡先まで連絡して下さい。

連絡先： 東芝ライテック(株)誘導灯点検修理 受付センター

電話 0120-176-890

FAX 0120-186-890

受付時間 9:00~17:00（土・日・祝除く）

アドレス <http://www.tlt.co.jp>