

事 務 連 絡
平成 24 年 11 月 5 日

各都道府県消防防災主管部（局） 御中

消 防 庁 消 防 ・ 救 急 課

はしご自動車の不具合に係る情報提供について

上記のことについて、はしご自動車のシャシフレームのリヤサスペンションのトルクロッドブラケットが破断する事案が発生しましたので、下記のとおり情報提供します。

つきましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対し情報提供するとともに、早急にはしご自動車の点検を実施し、シャシ製造メーカーによる対策が講じられるまでの間、運行前の日常点検等の徹底について十分配慮されるよう御連絡をお願いします。

記

1 該当のはしご自動車

- (1) シャシ製造メーカー UDトラックス株式会社
- (2) 車 体 番 号 FJ550LN/LM-00001～00011、
FJ552LN/LM-00001～00014、00101～00114、00201～206、
00301～00304
FJ483LN-00001～00002

- (3) 製 造 期 間 平成9年度～平成20年度

2 不具合の内容

走行点検を実施中に異音が発生したため車両を点検したところ、シャシフレームに溶接されているリヤサスペンションのトルクロッドブラケットが破断している状態を確認したものの。

3 メーカーによる対策等

別添1のとおり。

なお、該当車両を保有する消防本部等に対しては、UDトラックス株式会社から、点検日時等について連絡される予定です。

4 メーカーによる点検実施までの留意点

別添2の点検要領により点検部位の亀裂等の異常の有無を確認し、亀裂等の異常が確認された場合には早急にシャシ製造メーカーに連絡をしてください。

【事務担当】

消防庁消防・救急課

警防係 今井係長、橋本事務官

TEL 03-5253-7522

FAX 03-5253-7532

E-mail keibou@ml.soumu.go.jp

平成24年11月5日

UDトラックス株式会社
UDトラックスジャパン株式会社

FJ型はしご付き消防車シャシフレーム緊急点検について

拝啓 平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます

FJ552型はしご付き消防車においてフレームのリヤサスペンションのトルクロッドブラケットが破断する不具合が発生しました。
現在、原因調査中ですが、事故防止を目的に同型車の緊急点検を実施したく考えております。
貴消防本部の皆様には、大変なご迷惑をお掛けしますが、何卒、安全を第一とする弊社の方針へのご理解を賜り、緊急点検へのご協力を頂きたく宜しくお願いします。

敬具

記

1. 対象車両

FJ550LN/LM-00001～00011


FJ552LN/LM-00001～00014、00101～00114、00201～206、00301～304

FJ483LN -00001～00002

2. 点検内容

リヤサスペンション トルクロッドブラケットとフレームの結合部付近の亀裂有無の確認

※図は車両右側面からフレーム、車軸抜粋して見た状態

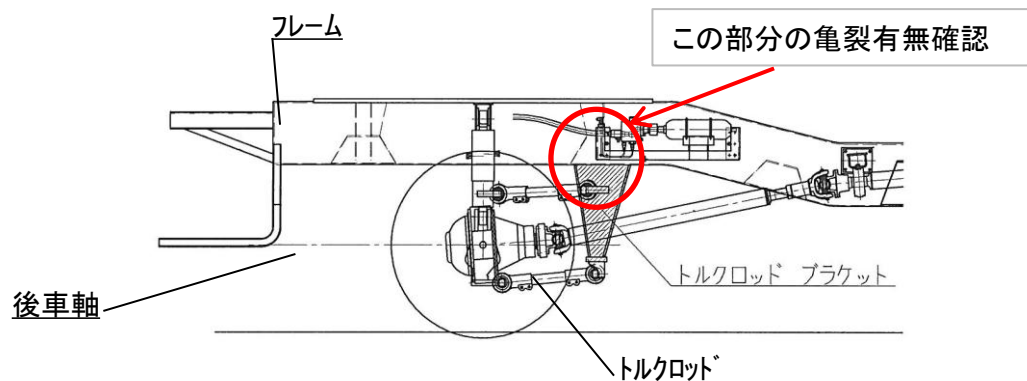

※点検時間 2時間程度の予定

3. 点検日時 11月5日以降

4. 亀裂発見時の対応

亀裂が発見された際は、早急に修理対応を弊社にて実施致します。
日程については、亀裂状況により異なりますので、都度調整させていただきたく
宜しくお願いします。


5. お問い合わせ先

UDトラックス株式会社 お客様相談室 フリーダイヤル 0120-67-2301
もしくは最寄のUDトラックス販売会社までお問い合わせ願います。

以上

点検要領


- 1 車両を平坦なところに停車し車輪止めをする。
- 2 左右のリヤサスペンションのトルクロッドブラケットとフレームの結合部分付近の亀裂の有無を目視にて確認する。
- 3 亀裂がある場合は車両の運用を停止し、早急にシャシ製造メーカー等へ連絡する。

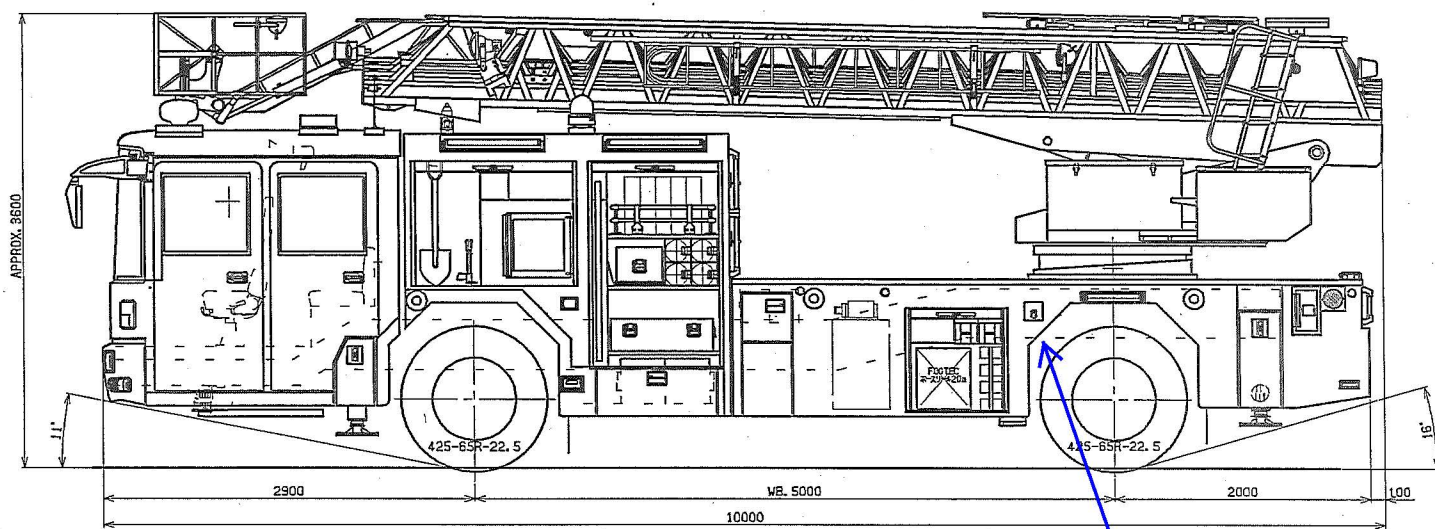

点検部位

点検部位

フレーム

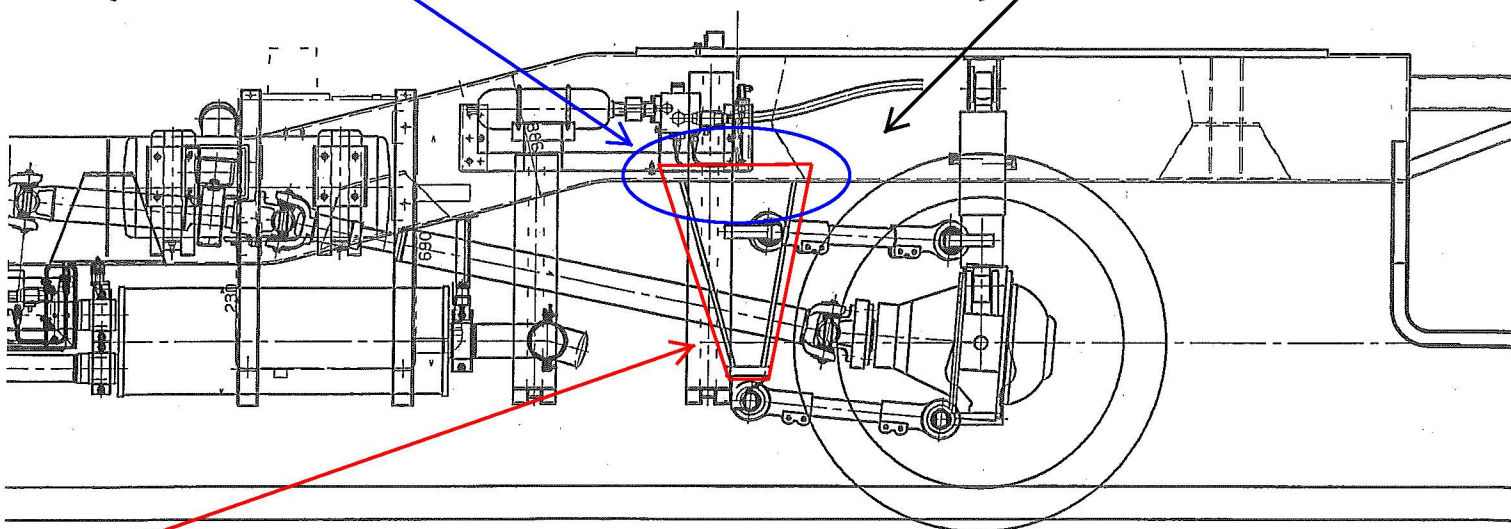

リヤサスペンションのトルクロッドブラケット